


Дополнение к Руководству по эксплуатации
УКАЗАТЕЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ УТКЗ - 4

6.2. Закрепить на платах магниты (при необходимости) и герконы датчиков в соответствии с рисунком, приведенным в приложении 2, используя для этого винты М3х20, гайки М3 и увеличенные шайбы $\varnothing 3$ из комплекта поставки. Ориентировочные значения токов срабатывания герконов в зависимости от расстояния геркон-магнит или угла поворота платы (без геркона) относительно шины приведены в Приложениях 2 и 4.

6.3. Установить платы с датчиками под опорные изоляторы двух шин обслуживаемого указателем присоединения, выбрав требуемые значения расстояния геркон-магнит или угла поворота платы относительно шины.

Приложение 2

Плата с датчиком

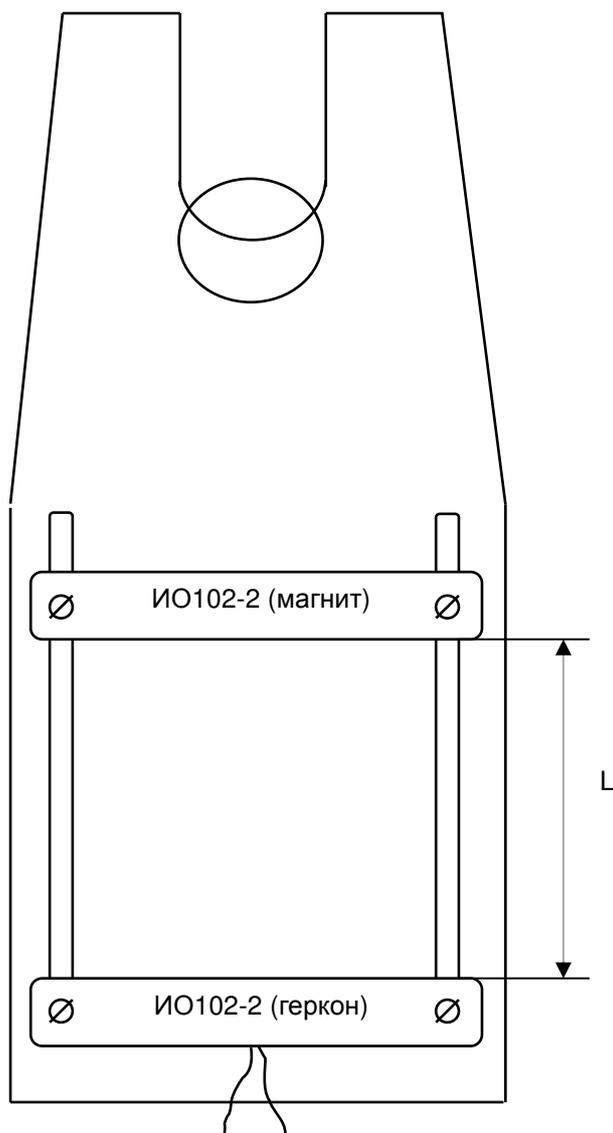

L, мм	25	30	35	40	45	50	55	без магнита
I, А	235	315	365	395	415	430	445	495

Угол поворота платы, °	Ток, А
0	495
5	495
10	505
15	525
20	555
25	590
30	645
35	705
40	785
45	865
50	965
55	1075
60	1205
65	1345
70	1495
75	—
80	—
85	—
90	—

